

Příprava

1. Použijte správný typ plnicí hlavy, dle fitinku na ZEG KEGu (S, A) viz obr.



2. Všechny části musí být čisté, proveďte sanitaci (fitink, pívňí vedení, plnicí hlava). Doporučujeme 70% alkohol.



3. Zajistěte stabilitu kegu, plnění probíhá ve svislé poloze.



Připojení

4. Nasuňte plnicí hlavu na fitink kegu dle typu (S, A).



5. ZEG KEG je ve výrobě důkladně propláchnut dusíkem (N₂). Proplach před plněním není potřeba.




Plnění

6. Prázdný keg je předplněn dusíkem.



6a. Tlak při plnění ZEG KEG musí být o 0,5 bar nižší než tlak v tanku.

7. Plnicí hlava

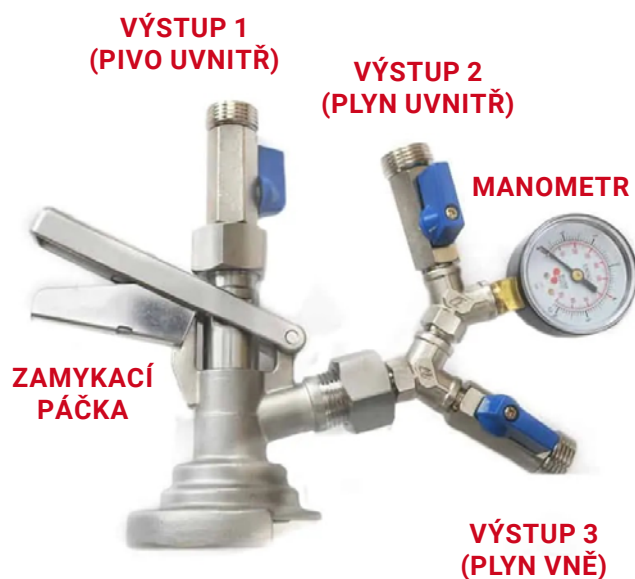

8. Postup plnění

- Přívod CO_2 na plnicí hlavě (č. 2) musí být zavřený.
- Pomalou otevřete přívod piva (nápoje) (č. 1).
- Pomocí ventilu (č. 3), kterým upouštíte tlak vnitřního plynu (N_2), regulujete pěnivost a rychlost plnění.
- Maximální tlak při plnění, držte pod tlakem 3,2 bar / 46,4 PSI.
- Plňte ve stabilní, vertikální poloze.



9. Po naplnění kegu:

- Uzavřete všechny ventily.
- Odpojte plnicí hlavu.
- Provedte desinfekci fitinku kegu.
- Proces je ukončen nasazením krytky/víčka na fitink.

